

# 高精度音叉式電子天びん

## A J II シリーズ

### 取扱説明書

#### おねがい

- はかりを安全に正しくご使用していただくため、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上でご使用を開始してください。
- 取扱説明書はお読みになった後も本体の近くへ大切に保管してください。
- 保証書を別添付しています。  
お手数ですが、必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXまたは  
弊社ホームページでのユーザー登録をお願いいたします。

未来をはかる——  
**新光電子株式会社**



# はじめに


このたびは、AJ II シリーズをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

このはかりは、コンパクトなボディに高精度の機構を搭載した精密電子天びんです。部品の在庫管理に個数モード、割合（%）での比較測定にパーセントモード、定量を量りこむ作業にリミット機能など、機能を充実させました。多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。更に、大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。

## お使いになる前に、下記の付属品を確認して下さい。

万一、不足や破損がありましたら、至急ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡下さい。

(1) はかり本体

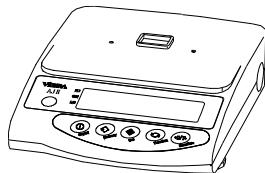


(2) 計量皿



丸皿

・ AJ II -220～620: φ 118mm

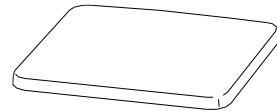


角皿

・ AJ II -1200: 170mm × 140mm

・ AJ II -2200～12K: 180mm × 160mm

(3) パンベース

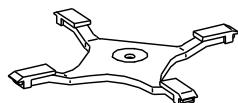


丸皿用




角皿用

(4) 風防

(丸皿タイプのみ付属)

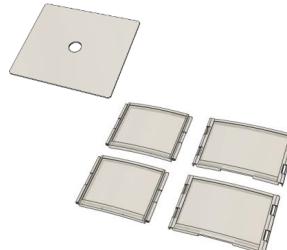

(5) A C アダプタ (1 個)

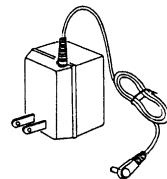

(6) 取扱説明書 (1 部) ・ 保証書 (1 部)



# 目 次

---

<b>1 使い始めるには</b>	2
1. 1 使用上の注意	2
1. 2 より正確な測定をするために	5
<b>2 各部のなまえ</b>	
2. 1 本体部	7
2. 2 液晶表示と操作キー	8
<b>3 はかりの基本操作</b>	
3. 1 据え付け	9
3. 2 動作確認	10
3. 3 風袋引き操作	11
<b>4 ファンクション</b>	
4. 1 ファンクションの設定・確認	13
4. 2 ファンクションの内容	14
4. 3 インターフェース部	15
<b>5 単位切替え機能</b>	16
5. 1 表示単位の切替	16
5. 2 表示単位の設定	16
<b>6 個数をはかる</b>	
6. 1 サンプリング	18
6. 2 計数精度を上げる(記憶更新法)	20
<b>7 パーセントをはかる</b>	21
<b>8 リミット機能</b>	
8. 1 リミット機能の設定	23
8. 2 実量負荷による リミット値の設定	25
8. 3 数値入力による リミット値の設定	26
<b>9 はかりの校正</b>	28
<b>10 入出力機能</b>	
10. 1 端子番号と機能	30
10. 2 はかりとパソコンとの接続	31
10. 3 インターフェース仕様	32
10. 4 出力データ	32
10. 5 入力コマンド	34
<b>11 バッテリ駆動で使う</b>	36
11. 1 仕様	36
11. 2 充電方法	36
11. 3 使用上の注意	36
<b>12 風防の組み立て方</b>	37
<b>13 故障と思ったら</b>	38
<b>14 仕様</b>	39
14. 1 基本仕様	39
14. 2 共通仕様	39

# 1 使い始めるには

## 1. 1 使用上の注意

- この「使用上の注意」は、お使いになる人や他の人への障害及び物的損害の発生を未然に防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
- 取扱いを誤った場合に発生が想定される障害・損害の程度や、はかりの品質・性能への影響を次の「注意」と「推奨」に分けて表示し、絵表示を使って説明します。

### ⚠ 注意

取扱いを誤った場合、人が障害を負ったり、家屋・家財などにかかる拡大損害の発生が想定される内容です。状況によっては重大な結果になる可能性もありますので、安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。

### 推奨

はかりの品質、信頼性を維持するために理解して頂きたい内容です。

### 絵表示の意味

絵表示には具体的な指示内容が描かれています。



強制記号

例



水平確認



禁止記号

例




使用禁止

### ⚠ 注意



緩み点検

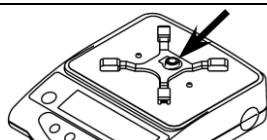


#### ◆パンベースの手回しネジを締める

- ・計量値に誤差が生じたり、表示が安定しない場合があります。
- ・定期的に緩みを点検して下さい。



分解禁止

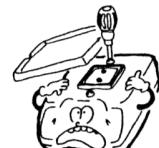

#### ◆分解・改造をしない

- ・故障、発熱の原因になります。
- ・弊社営業部又はサービスにお問い合わせ下さい。



定格外禁止



#### ◆交流電源以外は使わない

#### ◆専用 AC アダプタ以外は使わない

- ・他の電源やアダプタを使用すると、発熱や故障の原因になります。



移動禁止



- ◆計量物を載せたまま、はかりを動かさない  
・計量皿から物が落ちてけがをする恐れがあります。




使用禁止



- ◆不安定な台や振動を受けやすい場所では使わない  
・計量皿から、ものが落ちる恐れがあります。  
・正確な計量ができなくなります。




落下禁止

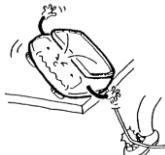

- ◆ACアダプタのコードを通路に這わせない  
・コードを引っかけてはかりを落とし、けがをする恐れやはかりを破損することがあります。



濡れ手禁止

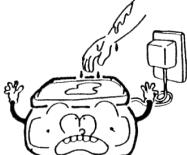

- ◆濡れた手でACアダプタやはかりを触らない  
・感電する恐れがあります。



水濡れ禁止



- ◆雨や水があたる場所で使わない  
・感電やショートの恐れがあります。  
・腐食して故障の原因となります。



浮き禁止



- ◆アジャスタが浮いた状態では使わない  
・はかりがぐらつき、正確な計量ができなくなります。




粉塵禁止



- ◆粉塵が多い場所では使わない  
・爆発や火災の原因となる事があります。  
・ショートや導通しなくなって、故障の原因になる恐れがあります。


## 推奨

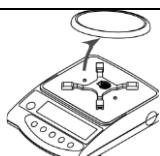

- ◆計量皿を取付けたまま清掃しない  
・計量皿を取外して清掃して下さい。



はかりの校正

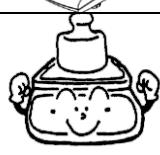

- ◆据え付け時や使用場所を変えた場合、必ずはかりを校正する  
・計量値に誤差が生じ、正確に計量できない場合があります。



衝撃禁止



#### ◆衝撃を与えない

- ・破損、故障の原因となりますので、計量物は静かに載せて下さい。



使用禁止



#### ◆周囲の温度・湿度の変化が激しい場所では使わない

- ・正確に計量できないことがあります。
- ・周囲温湿度が5°C~35°C、80%RH内でお使い下さい。



過負荷禁止




#### ◆過負荷状態(△-Err表示)で放置しない

- ・破損や故障の原因となることがありますので、すぐに載せている物を降ろして下さい。



使用禁止

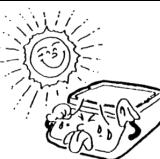

#### ◆直射日光が当る場所では使わない

- ・表示が見づらくなることがあります。
- ・はかり内部の温度が上がり、正確に計量できない場合があります。



アダプターを抜く



#### ◆長期間使用しない場合はアダプタをコンセントから抜く

- ・省エネと劣化防止のため、おすすめします。



使用禁止




#### ◆揮発性の溶剤を使わない

- ・本体が変形することがあります。
- ・本体の汚れは、空ぶき又は中性洗剤等を少量含ませた布で落として下さい。



使用禁止

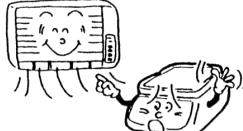

#### ◆冷暖房機器の風があたる場所では使わない

- ・周囲の温度変化の影響により、正確に計量できない場合があります。



使用禁止



#### ◆床が柔らかい場所では使わない

- ・物を載せると、はかりが傾いて正確に計量できない場合があります。



水平確認




#### ◆はかりを傾けて使わない

- ・傾いた状態では誤差が生じ、正確に計量できない場合があります。はかりは、平らな場所に設置して下さい。

## 1. 2 より正確な測定をするために

より正確な測定を行うためには、測定においての誤差となる要因を極力少なくする必要があります。誤差の要因となるものには、はかり自体の器差や性能以外にも、試料の性質や状態、測定環境（振動、温湿度など）などと、さまざまなものがあります。AJシリーズクラスの分解能を有するはかりでは、これらの要因が直に測定結果に影響してしまいます。

この資料は、そのような誤差要因をできるだけ少なくし、正確な計量を行うために注意していただきたい要点をまとめたものです。

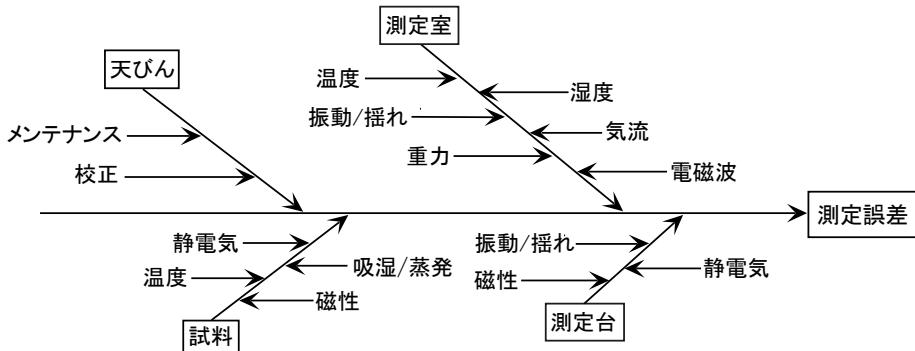

### 1. 2. 1 測定室に関する注意点

- 1. 1 温度/湿度
  - ◎温度変化による結露や表示のドリフトを避けるため、室温はできるだけ一定に保つようにして下さい。
  - ◎湿度が低いと静電気が発生しやすくなります。（湿度 60%RH 程度が理想とされています）
- 1. 2 振動/揺れ
  - ◎測定室の位置としては1階または地階が好ましく、高い階になるほど振動や揺れが大きくなるため測定には向きません。また、線路や道路側の部屋も避けたい場所です。
- 1. 3 気流
  - ◎エアコンの風が直接あたる場所や直射日光のあたる場所は、急激な温度変化が生じるため避けて下さい。
  - ◎人の出入りが多い部屋は、気流や温度変化が生じやすいので避けて下さい。
- 1. 4 重力
  - ◎測定場所の緯度やその標高によって試料に作用する重力が異なるため、同じ試料でも場所によって違った重量表示になります。このため、はかりの設置場所を変更するたびに校正を行って下さい。
- 1. 5 電磁波
  - ◎強い電磁波を発生させるものがはかりの近くにある場所は、電磁波の影響で正確な重量表示ができなくなることがあるため避けて下さい。

### 1. 2. 2 測定台に関する注意点

- 2. 1 振動/揺れ
  - ◎測定中に振動があると、表示が安定せず正確な計量ができなくなってしまいます。そのため、堅固で振動の影響を受けない測定台をご使用下さい。（防振構造の台や、コンクリート、石製の台が適しています）。また、はかりの下に柔らかい布や紙などを敷いての測定は、揺れたり水平状態を保てなくなるため避けて下さい。
  - ◎測定台はできるだけ振動の影響を受けない場所に設置して下さい。部屋の中央よりも、隅の方が振動が小さいため設置には適しています。
- 2. 2 磁気/静電気
  - ◎磁気や静電気の影響を受けやすい台上での使用は避けて下さい。

## 1. 2. 3 試料に関する注意点

- 3.1 静電気 ◎一般に、合成樹脂やガラス製の試料は電気絶縁性が高く、静電気を帯電しやすくなります。帯電した試料やその容器を計量すると、表示が安定せず計量結果の再現性は悪くなります。このため、試料が帯電している場合は必ず放電して下さい。
- 3.2 磁性 ◎磁気の影響を受けた試料は、計量皿の異なる位置でそれぞれ違った重量を示し、再現性が悪くなることがあります。磁気を帯びた試料を測定する場合、試料を消磁するか、計量皿上に載せ台などを使用し、はかりの機構部が磁気の影響を受けない距離まで遠ざけるなどして下さい。
- 3.3 吸湿/蒸発 ◎吸湿または蒸発（揮発）している試料を測定すると、表示値が連続的に増加または減少します。この場合は、試料を口の狭い容器に入れ、ふたをして密閉してから測定して下さい。
- 3.4 試料温度 ◎試料の温度と風防内との温度が異なると、風防内に対流が起こり誤差が生じることがあります。試料の温度が極端に高いまたは低い場合は、室温と同じ温度になった後に計量して下さい。また、風防内での対流を防ぐために測定前は風防内を室温となじませて下さい。  
◎測定者の体温も影響を与えててしまうため、試料は直接手では持たずに長いピンセットなどを使用し、測定中はできるだけ風防内に直接手を入れることは避けて下さい。



## 1. 2. 4 はかり本体に関する注意点

- 4.1 使用上の注意 ◎はかりには透明なダストカバーが付属しております。本体を梱包箱から取り出した直後や、湿度が低い時などで、はかりの表示値が安定しない場合はダストカバーが帯電している可能性もあります。このような時は、ダストカバーを湿らせた布で拭いたり、市販の帯電防止剤を使用してみるか、または外してご使用下さい。  
◎より安定した計量をするために、はかりを 30 分以上通電し、ひょう量相当の負荷を数回掛けてからご使用下さい。
- 4.2 校正 ◎はかりは定期的に校正して下さい。  
◎より正確に校正するために、ひょう量に近い校正用外部分銅をご使用下さい。  
◎はかりを 30 分以上通電し、ひょう量相当の負荷を数回掛けてから校正を行って下さい。次の場合にも校正が必要です。  
◎はかりを初めて使用する場合  
◎長期間使用していなかった場合  
◎設置場所を変更した場合  
◎温度、湿度、気圧の大幅な変化があった後など
- 4.3 メンテナンス ◎計量皿やパンベースに粉末や液体などの汚れが付着していると、重量値に誤差が生じたり、表示が安定しない場合があります。このため、はかりはこまめに掃除をして下さい。掃除の際はゴミや液体がはかりの内部（機構部）に入らぬようご注意下さい。  
◎丸皿タイプに付属の風防には、帯電防止処理を施しております。このため、湿った布で拭くと効果が弱まる場合があります。風防を洗浄する時は乾いた布でから拭きをして下さい。また、帯電防止の効力は時間とともに弱まることがあります。このような場合は、市販の帯電防止剤をご使用下さい。


## 2 各部のなまえ

### 2. 1 本体部

丸皿タイプ：ひょう量 220g～620g の機種

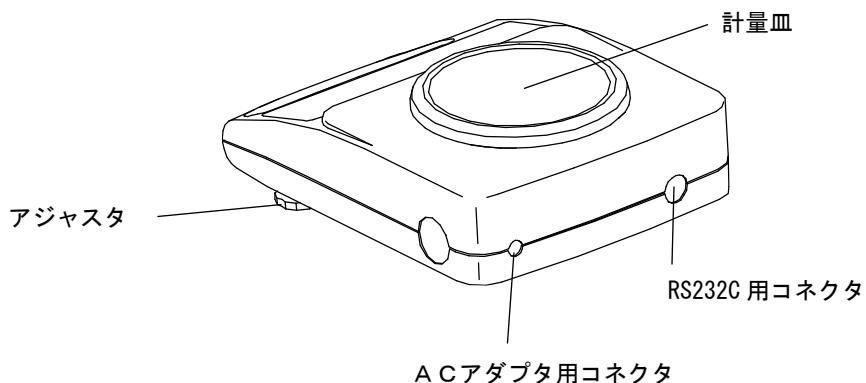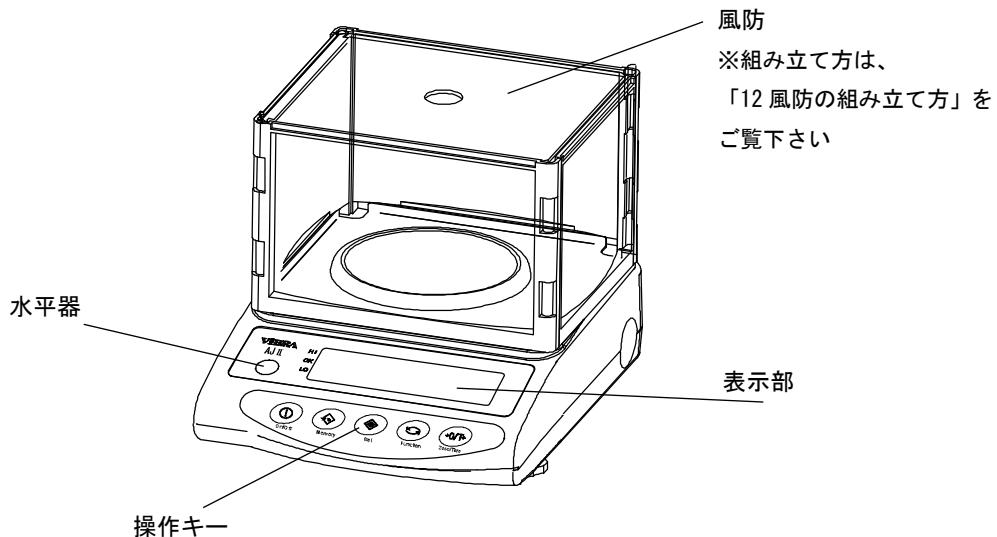


角皿タイプ：ひょう量 1200g 以上の機種

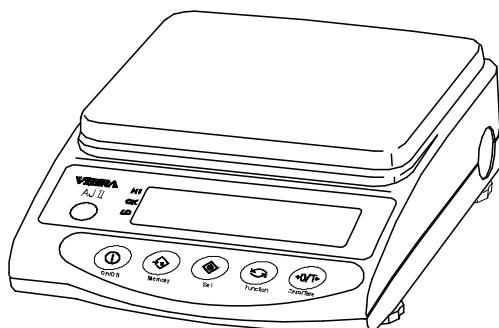

## 2. 2 液晶表示と操作キー

## 2. 2. 1 使用する表示記号

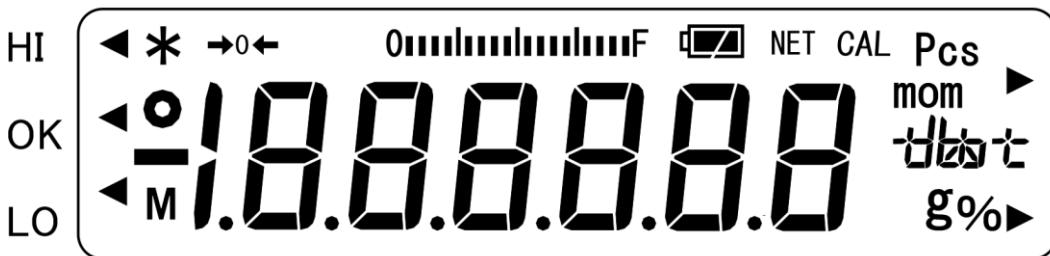

表示	内容
g	グラム単位
→0←	ゼロ点表示
NET	風袋引き中表示
○	はかりの安定表示（消えているときは非安定）
*	通電中（電源オフ時）または、データ出力中に点灯
Pcs	個数単位
%	パーセント単位
◀	(3箇所) リミット機能動作時の判別結果(HI/OK/L0)表示
mom	もんめ単位
M	設定値の記憶表示（点滅時は記憶途中）
CAL	スパン調整時点灯・点滅
0  F	バーグラフ
ct	カラット単位設定時に『ct』と表示
	バッテリ駆動中に点灯。バッテリ容量が低下すると『  (要充電)』の点滅に変わります。（「1.1 バッテリ駆動で使う」参照）。


### 2. 2. 2 操作キーの名称とはたらき

操作キー	はたらき
	On/Off ばかりの電源を入り切り (On/Off) する
	Memory [短押し] 印字または、出力を開始する [短押し] 個数、%の設定及びリミット機能時のリミット値を記憶する
	Set [短押し] 個数、%の設定を開始する [長押し] リミット機能動作時、リミット値の設定を開始する
	Function [短押し] 表示単位 (g, Pcs, %など) を切替える [短押し] 数値入力によるリミット値設定で点滅桁を移動する [短押し] ファンクション設定時、項目を選択する [長押し] ファンクションを呼び出す [更に長押し] スパン調整をする
	Zero/Tare [短押し] ゼロ点設定、風袋引きにより表示をゼロにする [短押し] リミット機能動作時、数値入力で数値を選択する [短押し] ファンクション時の機能を選択する


### 3 はかりの基本操作

#### 3. 1 据え付け

- 1 本体にパンベースと計量皿を取り付ける  
«ひょう量 220 g ~ 1200 g タイプ»  
(220g~620g : 丸皿, 1200g : 角皿)

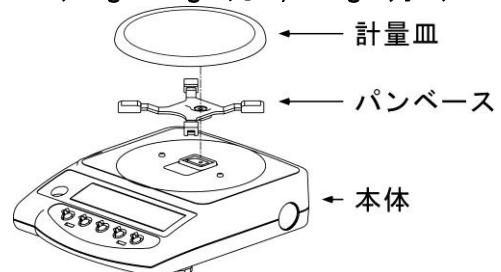


- «ひょう量 2200 g ~ 12 kg タイプ»

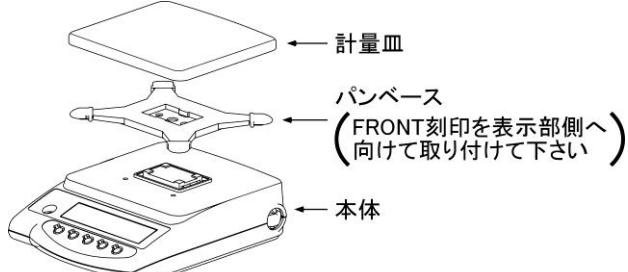


※計量皿とパンベースは、必ずご使用になるはかりに付属したものをお使い下さい。  
他のはかりの計量皿やパンベースは使用しないで下さい。

はかり本体にパンベースを手回しネジで確実に取り付け、その上に計量皿を載せます。

ひょう量 220g~1200g タイプのパンベースは、図のように向きを合わせて取り付けて下さい。

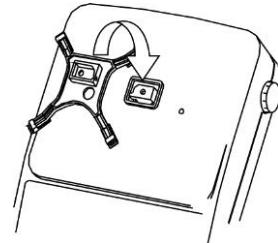

※定期的に手回しネジに緩みがないことを点検して下さい。

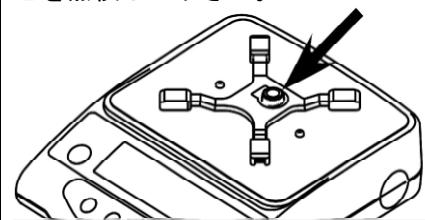

- 2 はかりを水平にする




水平器の気泡が赤丸の中に入るように、アジャスターを回しながら調整します。

丸皿タイプ：前左右 2ヶ所  
各皿タイプ：前後左右 4ヶ所

<注意>

アジャスターが浮かないように調整して下さい。

- 3 ACアダプタを接続する



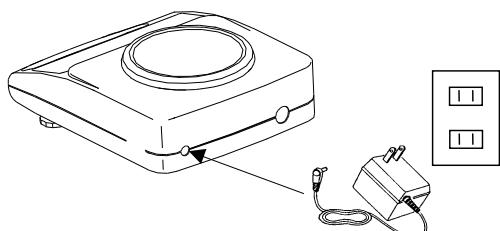


ACアダプタを左図のようにはかりに接続します。





<注意>

バッテリオプションを装着している場合は、「1.1 バッテリ駆動で使う」をご参照下さい。



### 3. 2 動作確認
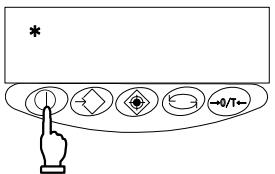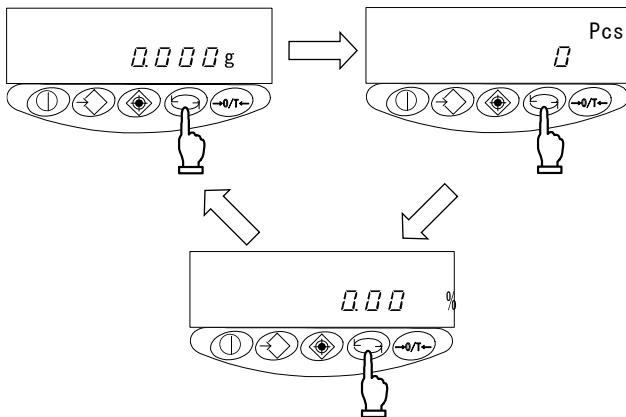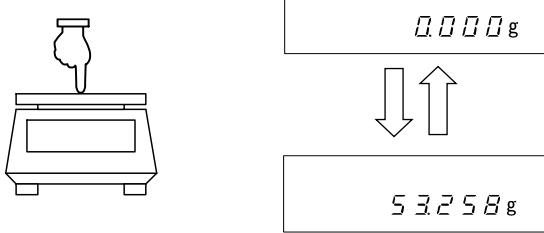
<p>1 電源を入れる</p> 	<p>ACアダプタをつないでいるときは、『*』を表示します。 On/Offキーを押します。</p>
<p>2 表示器を確認する</p> 	<p>表示が点灯して動作状態になります。 電源がオンの間は、常にバックライトが点灯します。</p>
<p>3 測定モードを切替える</p> 	<p>Functionキーを押します。 押すたびに単位表示が切替ります。 ※出荷時設定では『g』→『Pcs』→『%』→『g』→…と変わります。</p>
<p>4 表示の変化を見る</p> 	<p>計量皿を軽く押して、表示が変化することを確認して下さい。 また、手を離すとゼロ表示に戻ることを確認して下さい。</p>

### 3. 3 風袋引き操作

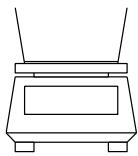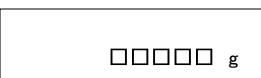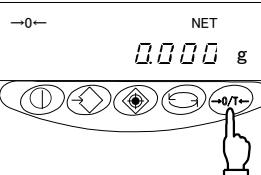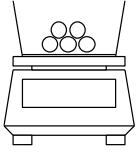1 風袋（容器）を載せる	 	風袋を載せると、その重量を表示します。
2 表示をゼロにする	 	Zero/Tareキーを押します。 風袋引きされて、表示がゼロになります。
3 計量物を入れる	 	風袋に入っている計量物の重量のみを表示します。

☆ 追加した重量のみをはかる

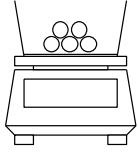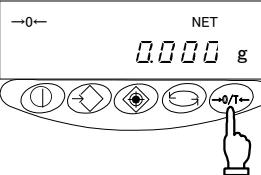4 表示をゼロにする	 	Zero/Tareキーを押します。 計量皿に載っている総重量が、ゼロ表示になります。
5 計量物を追加する	 	追加分の重量のみを表示します。  このように、Zero/Tareキーで計量皿に載っている重量をゼロにすると、追加した重量のみを計量できます。

## ★ 操作のポイント ★

以下は、重量測定／個数測定／パーセント測定の各測定モード時に共通です。

1. はかりの電源を切っても、内部には微量の電流が流れています。

『\*』のみを表示し、通電中であることを示します。


電源を入れると、『\*』は消えます。

※バッテリ駆動時『\*』は表示しません。

2. バーグラフは、ひょう量に対する現在の荷重状態を表示します。

『F』に近づくほど計量範囲は狭くなります。

※風袋引きをして表示がゼロでも、風袋引きした重量分をバー表示します。

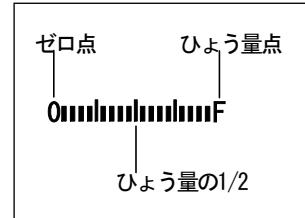


3. はかりが安定な状態では安定表示『O』が点灯し、非安定になると消えます。

数値のチラツキや安定表示が点灯したり消えたりする場合は、風、振動などの影響を受けているので、風防や除震装置などでこれらを防いで下さい。




非安定

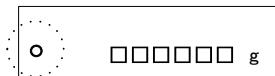


安定

4. 表示をゼロまたは風袋引きすると、ゼロ表示となり『→0←』が点灯します。

風袋引きをした場合は、同時に『NET』も点灯します。

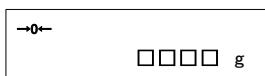

※真のゼロ点より1/4目盛ずれると  
『→0←』は消えます。

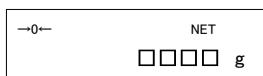

※風袋引きをするとゼロ表示となり  
『NET』が点灯します。

5. 風袋引きを行うと計量範囲は狭くなります。計量範囲=ひょう量-風袋重量

6. 物を載せて『ロードマーク』表示となる場合は、計量範囲を超えていきます。


7. 個数モードまたはパーセントモードにした場合、サンプルが記憶されていない状態では計量皿を押しても表示はゼロのまま変化しません。

8. 電源を入れた時の測定モードは、電源を切る直前に作動したモードを表示します。例えば、個数モードで電源を切った場合は、再び電源を入れると個数モードの状態になっています。

## 4 ファンクション


### 4. 1 ファンクションの設定・確認

#### 1 ファンクションを呼び出す

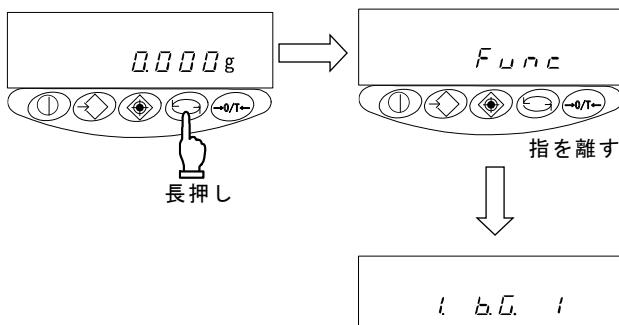


Functionキーを押し続け、表示が『Func』に変わったら指を離します。  
ファンクションの設定となり、最初の項目『L b.L / (バーグラフ)』が表示されます。(「4. 2 ファンクションの内容」参照)

#### 2 次の項目を選択する

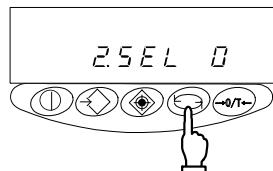


Functionキーを押します。  
次の項目『2.5EL 0 (リミット機能)』に変わります。

#### 3 項目を選択する

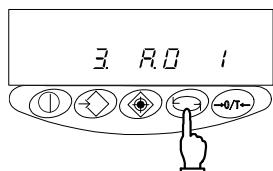


Functionキーを押すたびにファンクションの項目が順次進みます。

#### 4 項目の内容を変更する

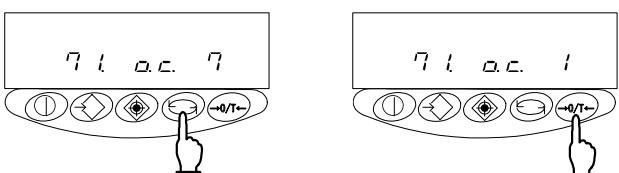

変更したいファンクション項目をFunctionキーで選びます。  
Zero/Tareキーを押すたびに右端の数値が変わりますので、希望の状態に設定します。

#### 5 機能の選択を終了する

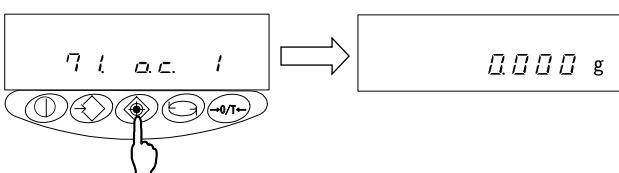

Setキーを押します。  
ファンクションの設定が終わり、測定モードに戻ります。

## 4. 2 ファンクションの内容

項目	設定値		内容
バーグラフ表示	1. b. L.	□	表示無し
		☆ □	表示有り
リミット機能	2.5 E.L.	☆ □	無し
		□	動作
動作時のみ表示 リミット機能	2. 1. E. □	☆ □	常時判別（非安定時も判別）
		□	安定時のみ判別（非安定時は判別しない）
	2.2 L. □	□	+5目盛を超える範囲を判別 (+5目盛以下～マイナス側は判別しない)
		☆ □	全域を判別（マイナス側を含む全域を判別する）
オートゼロ (ゼロトランキング)	3. R. O.	□	停止
		☆ □	動作 ゼロ点がわずかにずれた場合でも、 正確なゼロに自動調整する機能
オートパワーオフ	4. R.P.	□	停止（連続使用）
		☆ □	動作（約3分後に電源が切れる） バッテリ駆動 時のみ作動
応答速度	5. r.E.	□	はかり込み計量
		□	速い
		□	↑
		☆ □	↓
		□	遅い
		□	ばかり込み計量
安定判別	6. S.d.	□	広い（緩やか）
		☆ □	↑
		□	↓
		□	狭い（厳密）
インターフェース	7. I.F.	□	入出力停止
		☆ □	数値6桁フォーマット →「4. 3 インターフェース部」へ
		□	数値7桁フォーマット
表示単位設定  Functionキーで 切替える、表示 単位を登録	8. 15. □ ↓ 8.5.5. □	☆1 □ /	『g』 グラム
		☆2 □ /	『Pcs』 個数
		☆3 □ /	『%』 パーセント
		□ /	『ct』 カラット
		□ /	『mom』 もんめ
		☆4, 5 □ /	単位設定無し

☆は工場出荷時の設定状態です。

☆1～☆5は『8. 15. □』～『8.5.5. □』での工場出荷時設定です。

#### 4. 3 インターフェース部

『*7 F. □*』を『*1*』または『*2*』に設定したときに表示します。

項目	設定値	内容
出力コントロール	71. O.C.	□ 出力停止
		1 常時連続出力
		2 安定時連続出力（非安定時出力停止）
		3 Memoryキーを押すと、1回出力（安定・非安定に無関係）
		4 安定時1回出力。物を取り表示がゼロ以下になった後、物を載せて安定すると次回出力
		5 安定時1回出力、非安定時出力停止。物を載せ替えなくて再度安定時（ゼロを含む）1回出力
		6 安定時1回出力、非安定時連続出力。物を載せ替えなくて1回出力後の安定時は出力が停止
		☆7 Memoryキーを押すと、安定時1回出力
ボーレート	72. B.R.	☆1 1200 bps
		2 2400 bps
		3 4800 bps
		4 9600 bps
パリティ	73. P.R.	☆□ 無し
		1 奇数
		2 偶数


☆は工場出荷時の設定状態です。

※ 連続出力のデータ間隔は0.1~1秒です。（間隔は計量状態等により変動します。）

## 5 単位切替え機能

[Function]キーを押して、『g』や『個数』、『%』などの単位に切替えることができます。使用できる単位は、ファンクションの設定により、最大で5種類の単位を登録できます。



### 5. 1 表示単位の切替え

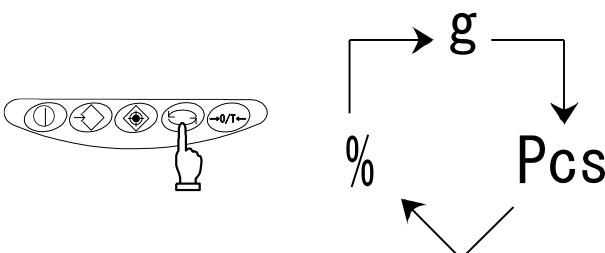表示単位の切替え		<p>[Function]キーを押します。押すたびに表示単位が切替ります。</p> <p>※出荷時状態では、『g』 → 『Pcs』 → 『%』に設定されています。</p>
----------	---	---

### 5. 2 表示単位の設定

ファンクション『845.00』から『855.00』の各項目に、それぞれ設定値を入力することにより、[Function]キーを押すだけで表示単位を切替えることができます。  
設定できる単位については「4. 2 ファンクションの内容」をご覧下さい。

例) 出荷時状態の『845.00』にカラット単位を追加する。

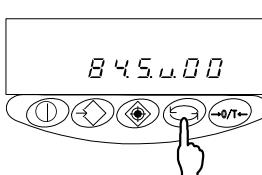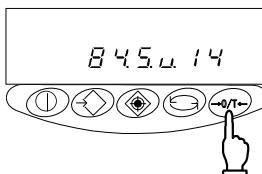1 ファンクション項目『845.00』を表示させる	 <p>[Function]キーを押し続け、『Fункци』と表示したら、指を離します。</p> <p>ファンクションの設定に変わり、最初の項目が表示されます。</p> <p>さらに数回[Function]キーを押し、『845.00』を表示します。</p>
2 カラット単位を設定する	 <p>[Zero/Tare]キーを数回押し、『845.14』と設定します。</p>

例) 出荷時状態の『B45.4』にカラット単位を追加する。(つづき)

3 Setキーを押し、測定モードに戻る	Setキーを押し、測定モードに戻ります。
4 Functionキーを押し、表示単位を切替える	Functionキーを押します。 新たに『ct』が追加され、押すたびに、 表示単位が『g』→『Pcs』→『%』→『ct』 →『g』→……と変わります。

## ☆ 操作のポイント ☆


1. ファンクションの『B15.4』から『B55.4』に、それぞれ表示単位の設定値を入力します。  
表示単位は、Functionキーを押して切替えます。  
設定できる単位については「4. 2 ファンクションの内容」をご覧下さい。
2. 単位は『B15.4』～『B55.4』に設定した順番で表示されます。
3. 『□□』を設定した場合、以後の項目に単位が設定してあっても、それらの単位は表示しません。
4. 『B15.4』には『□□』は設定できません。
5. 同じ単位が複数設定された場合、2つ目からの同じ単位は表示切替え時に無視します。

## 6 個数をはかる

個数はかりは、指定した個数のサンプルをはかりに載せ、平均単重（以下、単重と呼びます）を内部に記憶します。この単重を記憶する作業をサンプリングといいます。

サンプリングを終えた品物をはかりに載せ、その品物の総重量を記憶した単重で割って個数を計量するものが個数はかりです。


サンプリング

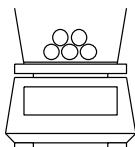

$$\frac{\text{重量}}{\text{サンプル数}} = \frac{10\text{g}}{10\text{個}} = 1\text{g}$$

=サンプル単重

個数の測定



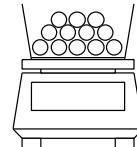







$$\frac{\text{総重量}}{\text{サンプル単重}} = \frac{500\text{g}}{1\text{g}} = 500\text{個}$$

=測定個数

※バラツキが大きい場合や、できるだけ正確に計量したい場合は、サンプル数を増やし、より平均的な単重を記憶する「計数精度を上げる」操作をお勧めします。

### 6. 1 サンプリング

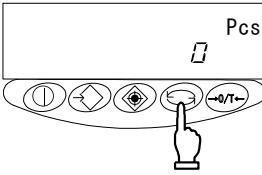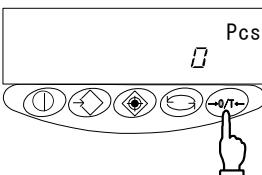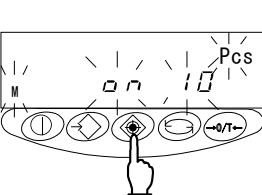1 個数モードにする		Functionキーを押して『Pcs』を表示させます。
2 表示をゼロにする		風袋を載せてZero/Tareキーを押します。 風袋引きされ、ゼロ表示になります。
3 サンプリングを開始する		Setキーを押します。 『ロウ 10』表示の点滅に変わります。サンプルを10個載せるという意味です。 前のサンプリング時にサンプル数を変更した場合は、その値が表示されます。








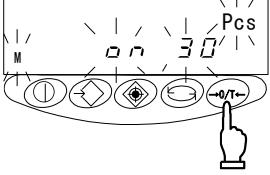
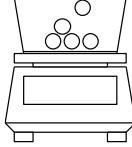
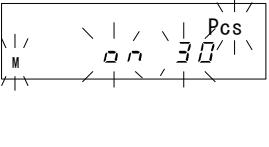
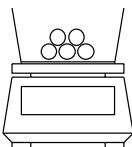
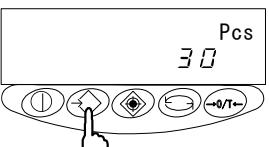
<p><b>4 必要ならサンプル数を変える</b></p> 	<p>数値の変わり方</p> <p>バラツキが大きい場合や、より正確に計量したい場合は、サンプル数を多い値に変えます。</p> <p><b>Zero/Tare</b>キーを押します。</p> <p>押すたびに右端の数値が変わりますので、希望の数値を選びます。</p> <p>数値を変えない場合は、次に進んで下さい。</p>
<p><b>5 サンプルを載せる</b></p> 	 <p>表示している数のサンプルを載せます。</p> <p>サンプルは正確に数え、計量皿の中央に載せて下さい。</p>
<p><b>6 サンプルの単重を記憶する</b></p> 	 <p><b>Memory</b>キーを押します。</p> <p>単重を記憶し、測定モードに戻ります。</p>

## ☆ 操作のポイント ☆

- サンプル品の記憶中は、数値表示が消えて記憶中表示『M』のみが点滅します。  
この時に、風、振動などの影響を受けると、記憶時間が長くなる場合があります。
- 『L - Err』表示になる場合は次の状態です。
  - サンプル1個の重量が計数可能単重よりも軽過ぎます。  
計数可能単重は、「14 仕様」をご確認下さい。
  - 操作3のサンプリングの時、サンプルをはかりに載せたまま **Set**キーを押しています。  
※『L - Err』の時は、サンプリングが中断され、作業中のものは記憶されません。
- 「6.2 計数精度を上げる」の操作を記憶更新法といい、サンプル数を徐々に増やしながらより平均的な単重に記憶を更新します。  
この操作は計数誤差を少なくすることができるので、次のような場合にお勧めします。
  - 製品のバラツキが大きいものや、同じものでも数が違って表示される場合。
  - できるだけ正確に計量したい場合。
- “記憶更新法”の操作中に『Hゞゞ』と表示した場合は、はかりに載せたサンプルが軽すぎるため、計数誤差が出やすい状態です。判別表示 “L0” に『◀』が点灯します。  
記憶更新を続けると、計数精度が上がりこの表示が消えます。
- サンプル数を変えると、次のサンプリングはえた数から開始されます。











## 6. 2 計数精度を上げる（記憶更新法）

※サンプル数を変えるまでの操作は、前ページのサンプリングと同様です。
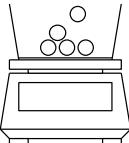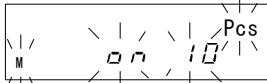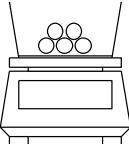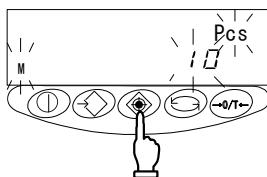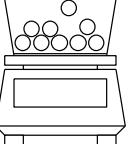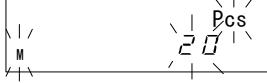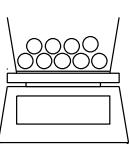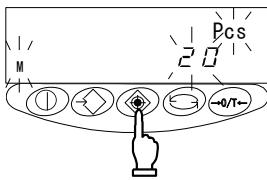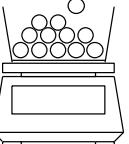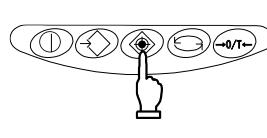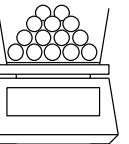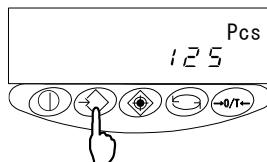
<p>1 サンプルを載せる</p>  	<p>表示している数のサンプルを載せます。 サンプルは正確に数え、計量皿の中央に載せて下さい。</p>
<p>2 サンプルを記憶する</p>  	<p><b>Set</b>キーを押します。 単重を記憶して、数値の点滅表示に変わります。この数値の点滅表示が、現在、“記憶更新法”であることを表しています。</p>
<p>3 サンプルを追加する</p>  	<p>表示数と同数程度を目安に、サンプルを追加します。 追加数は、始めは同じ位の数量を徐々に倍程度の数量にします。追加分は数える必要はありません。</p>
<p>4 サンプルを記憶する</p>  	<p><b>Set</b>キーを押します。 単重を記憶して再び点滅表示になり、記憶更新法が続きます。</p>
<p>5 サンプルの追加と記憶を繰返す</p>  	<p>3、4の操作を繰り返します。 記憶する最終の数は、測定する数の1/2～1/5程度が適当です。</p>
<p>6 サンプリングを終える</p>  	<p><b>Memory</b>キーを押します。 単重を記憶して測定モードに戻ります。</p>

## 7 パーセントをはかる

パーセントはかりは、基準とする現品サンプルをはかりに載せ、その重量を基準値 100%として記憶します。測定物をはかりに載せると、記憶した基準重量に対しての割合をパーセント(%)で表示します。

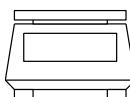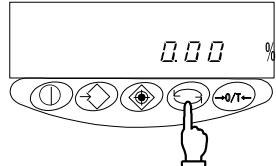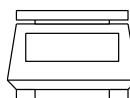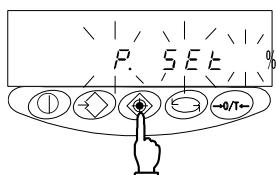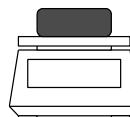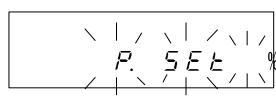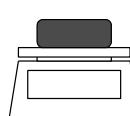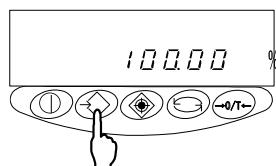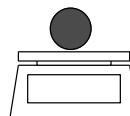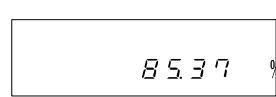1 パーセントモードにする	 	Functionキーを押し、『%』を表示させます。
2 基準値を設定する	 	Setキーを押します。 『P. SET』表示の点滅に変わり、基準値の設定となります。
3 サンプルを載せる	 	基準とするサンプルを載せます。
4 基準値を記憶する	 	Memoryキーを押します。 基準とするサンプルの重量値を100%として設定し、測定モードに戻ります。
5 測定物を載せる	 	はかりに載せた測定物の重量を、基準に対する割合(%)で表示します。

## ☆ 操作のポイント ☆

1. サンプル品の記憶中は、数値表示が一時消えて『M』マークの点滅のみを表示します。この時に、風、振動などの影響を受けると、記憶時間が長くなる場合があります。
2. 『L - Err』が一時的に表示される場合は、次のような状態です。
  - ①基準としたサンプルの重量が軽過ぎます。記憶できる限界重量（%限界重量）は、「14 仕様」でご確認下さい。
  - ②操作2の基準値の設定時に、サンプルを載せたまま Set キーを押しています。  
※『L - Err』の時は、サンプリングが中断され、作業中のサンプル値は記憶されません。
3. パーセント単位の最小目盛は、サンプリング時の基準重量により 1%、0.1%、0.01%と変わります。

## 8 リミット機能

リミット機能とは、はかりにリミット値を記憶させ、測定した結果を判別する機能です。

H I（多い）／OK（適量）／L O（少ない）の判別表示に、『◀』を点灯して判別結果をお知らせします。良品と不良品を判別する作業や、基準重量の上下限値の上下幅を設定して定量を量りこむ作業に大変便利な機能です。

この機能は、重量・個数・パーセントモードのいずれの場合でも使えます。

### リミット値の入力方法

次の2つの方法があり、どちらの方法からでも併用設定が可能です。

①実量設定法・・・現品サンプルをはかりに載せ、リミット値として記憶する方法

②数値設定法・・・リミット値とする数値をキー操作で入力する方法

※入力したリミット値は、電源を切っても記憶しています。

※重量モード・個数モード・パーセントモードの各モードでのリミット値は別々に設定できます。

### 判別結果の表示

表示器左側のH I／OK／L Oいずれかに『◀』が点灯し判別結果を表示します。


判別結果	上下限値設定	1点設定
H I（多い）	上限値 < 計量値	表示無し
OK（適量）	下限値 ≤ 計量値 ≤ 上限値	リミット値 ≤ 計量値
L O（少ない）	計量値 < 下限値	計量値 < リミット値

### 8. 1 リミット機能の設定

<p>1 ファンクションを呼び出す</p> <p>Functionキーを押し続け、『Func』と表示したら指を離します。</p> <p>ファンクションの設定に変わり、最初の項目が表示されます。</p>	<p>Functionキーを押し続け、『Func』と表示したら指を離します。</p> <p>ファンクションの設定に変わり、最初の項目が表示されます。</p>
--	--


## 8. 1 リミット機能の設定（つづき）

### 2 ファンクション項目を選択する

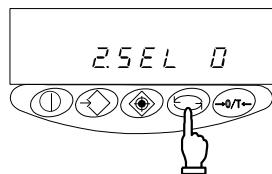


**Function**キーを押します。  
次の項目「リミット機能」に変わります。

### 3 リミット機能を設定する

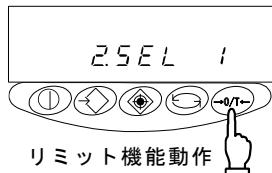


**Zero/Tare**キーを押し、右端の数値を『1』に設定します。

### 4 判別条件を設定する

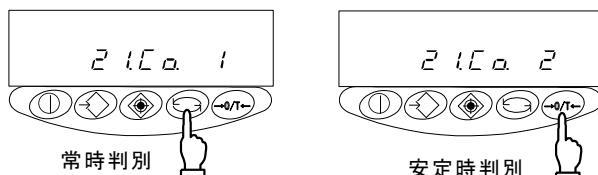


**Function**キーを押します。  
「判別条件」表示に変わります。  
**Zero/Tare**キーを押して、希望の状態に設定します。

### 5 判別範囲を設定する

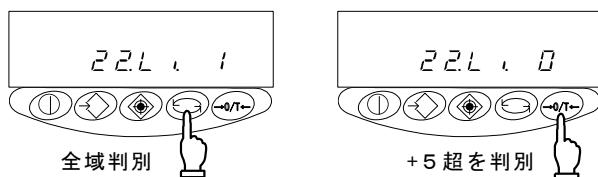


**Function**キーを押します。  
「判別範囲」表示に変わります。  
**Zero/Tare**キーを押して、希望の状態に設定します。

### 6 判別点数を設定する

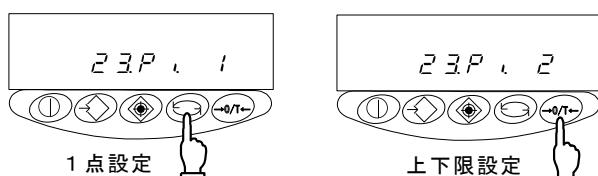

**Function**キーを押します。  
「判別点数」表示に変わります。  
**Zero/Tare**キーを押して、希望の状態に設定します。

### 7 機能の設定を終了する







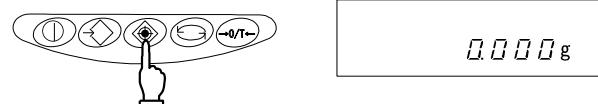


**Set**キーを押します。  
機能の設定が終了し、測定モードに戻ります。

## 8. 2 実量負荷によるリミット値の設定


<p>1 リミット機能を開始する</p>	<p>Setキーを押し続け、『L. 5 E H』と表示したら指を離します。現在設定されている下限値が点滅表示します。</p>
<p>2 下限値とするサンプルを載せる</p>	<p>下限値とするサンプルを計量皿に載せます。</p>
<p>3 下限値を記憶する</p>	<p>Memoryキーを押します。 下限値を記憶すると、その値を一時表示して、上限値設定に進みます。 ※1点設定にした場合は、この操作をすると設定を終了します。</p>
<p>4 上限値の設定に移る</p>	<p>『H. 5 E H』表示に変わり、上限値の設定に移ります。 現在設定されている上限値が点滅表示します。</p>
<p>5 上限値のサンプルを載せる</p>	<p>上限値とするサンプルを計量皿に載せます。</p>
<p>6 上限値を記憶する</p>	<p>Memoryキーを押します。 上限値を記憶すると、その値を一時表示して、設定が終了します。</p>

### 8. 3 数値入力によるリミット値の設定
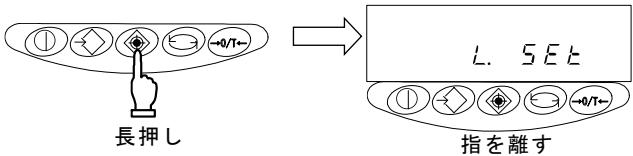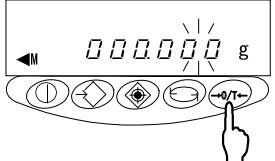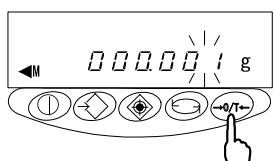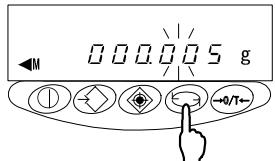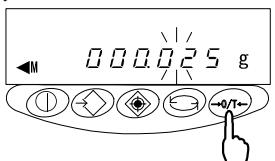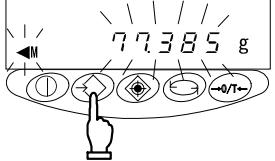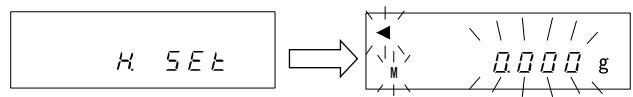
<p>1 リミット機能を開始する</p>  <p>長押し 指を離す</p>	<p><b>Set</b>キーを押し続け、『L. SET』と表示したら、指を離します。 現在記憶している下限値が点滅表示します。</p>
<p>2 数値入力画面にする</p> 	<p><b>Zero/Tare</b>キーを押します。 全桁が表示され、右端の数値が点滅します。点滅している桁が、数値の変更が可能な桁となります。</p>
<p>3 数値を入力する</p> 	<p>更に<b>Zero/Tare</b>キーを押します。 点滅している数値がキーを押すたびに変わりますので、希望の数値を入力します。</p>
<p>4 桁を選択する</p> 	<p><b>Function</b>キーを押します。 点滅桁が1つ左に移動します。点滅桁は、キーを押すたびに左に移動します。左端の符号桁が選択されている場合は、点滅が右端の桁に戻ります。</p>
<p>5 手順3、4の操作を繰り返す</p> 	<p><b>Zero/Tare</b>キーで数値を選び、 <b>Function</b>キーで桁を移動させ、下限値を入力します。</p>
<p>6 下限値を記憶する</p> 	<p><b>Memory</b>キーを押します。 下限値を記憶すると、その値を一時表示して上限値設定に進みます。 ※1点設定にした場合は、この操作をすると設定が終了します。</p>
<p>7 上限値の設定に移る</p> 	<p>『H. SET』表示に変わり、上限値の設定に移ります。 上限値が設定されている場合は、その数値を点滅表示します。</p>


## 8. 3 数値入力によるリミット値の設定（つづき）

### 8 数値入力画面にする

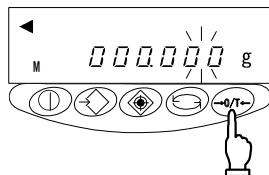


**Zero/Tare**キーを押します。  
“手順2”と同様の操作を行います。

### 9 上限値を設定する

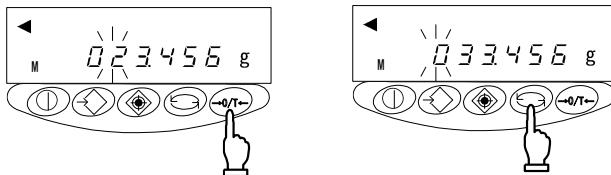

下限値の設定手順と同様の操作を行い、上限値を入力します。


### 10 上限値を記憶する

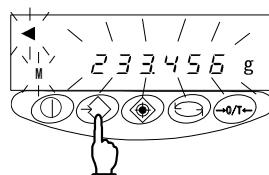

**Memory**キーを押します。  
上限値を記憶すると、その値を一時表示して、設定を終了します。

## ☆ 操作のポイント ☆

1. 設定した限界値は、**Set**キーを押すたびに確認できます。  
『L. 5Eと』表示後に下限値、『H. 5Eと』表示後に上限値を表示します。

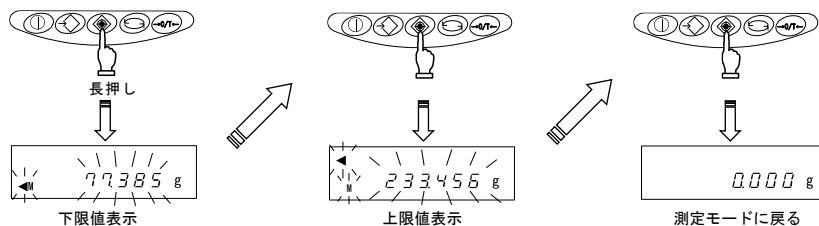





2. 操作を誤った場合、実量設定時は**Function**キーを押し、数値設定時は**Set**キーを押します。  
操作が中断しますので、最初からやり直して下さい。
3. 数値が点滅表示しているときに、**Memory**キーを押すと、はかりに載っている重量で実量設定します。また、**Zero/Tare**キーを押すと、数値入力画面に変わります
4. 判別表示HI／OK／LOの3ヶ所全てに『◀』が点灯した場合は、上限値より下限値の方が大きく設定されています。上限値のみがマイナスで設定されている場合などがありますので、ご確認下さい。
5. 数値入力画面で『M』が点滅しているときは、左端の符号桁が変更可能です。**Zero/Tare**キーを押してプラス、マイナスを切替えます。

## 9 はかりの校正

電子はかりは重力加速度の影響を受けています。そのため、はかりを使用する前に、使用する場所ごとに校正する必要があります。また、長期間経過後や、正確な表示値とならなくなった場合にも校正が必要です。



はかりを校正することを「スパン調整」といい、高精度の計量作業には必要な作業です。

※スパン調整は、計量皿に何も載せずに開始して下さい。
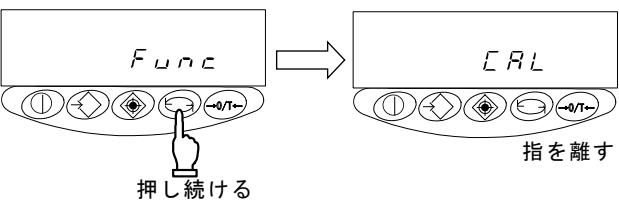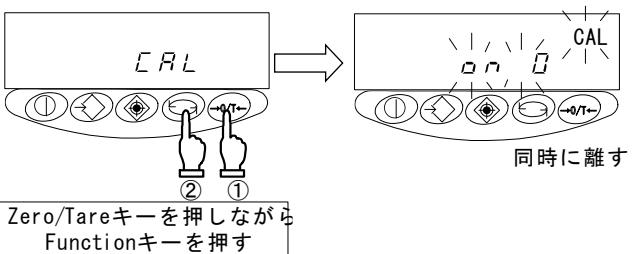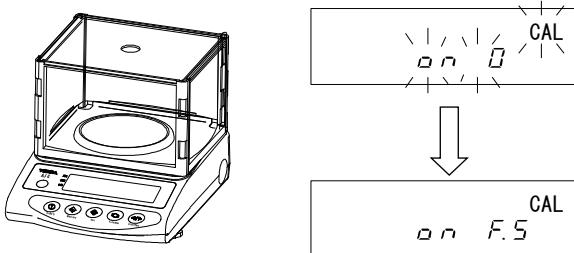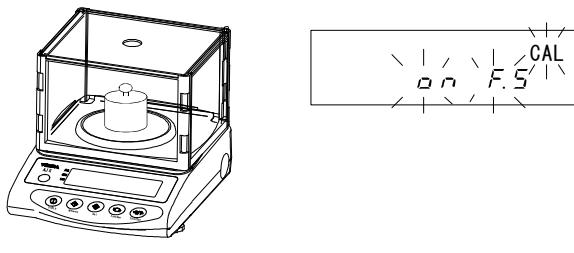
<p>1 スパン調整の機能を呼び出す</p> 	<p>Functionキーを押し続け、表示が『Func』から『CAL』へと変わったら指を離します。</p>
<p>2 スパン調整を開始する</p> 	<p>Zero/Tareキーを押しながら Functionキーを押し、即、同時に離します。表示が『ロハ 口』の点滅に変わり、ゼロ点を自動校正します。</p>
<p>3 ゼロ点の校正</p> 	<p>ゼロ点の校正が終ると、表示が『ロハ F.5』に変わります。ひょう量点の校正に進みます。</p>
<p>4 ひょう量点を校正する</p> 	<p>校正用分銅をはかりの中心に載せます。表示が点滅に変わり、正確なひょう量点に校正します。</p>

## はかりの校正（つづき）

### 5 スパン調整の終了

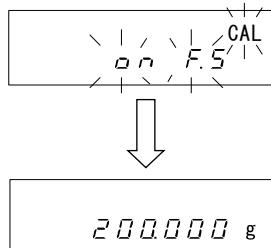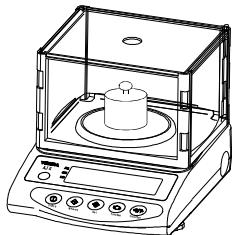

ひょう量の校正が終ると、元の測定モードに戻ります。

## ☆ 操作のポイント ☆

1. **Function**以外のキーを押すと、スパン調整を中断し元の測定モードに戻ります。
2. スパン調整に使用する校正用分銅は、ひょう量の1/2以上のものをご使用下さい。  
より正確に校正するためには、ひょう量に近い分銅をご使用下さい。
- ※校正用分銅のご注文、お問い合わせは、ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡下さい。
3. スパン調整で校正した結果に問題がある場合は、次のエラーメッセージが表示されます。
  - ①『ロ - E rr』：校正用分銅がはかりのひょう量を超えてます。
  - ②『! - E rr』：校正用分銅がはかりのひょう量の1/2以下です。
  - ③『? - E rr』：校正前と校正後の誤差が大きすぎ(1.0%以上)ます。

※これらのエラーメッセージを表示した場合、校正は行われません。

使用する分銅をご確認のうえ、最初からやり直して下さい。


正しい分銅で再度スパン調整を行っても、同様のエラーメッセージが  
表示される場合は、ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡下さい。

# 10 入出力機能

## 10.1 端子番号と機能

端子番号	信号名	入・出力	機能・備考
1	EXT. TARE	入力	外部風袋引き※
2	DTR	出力	HIGH (はかり電源 ON 時)
3	RXD	入力	受信データ
4	TXD	出力	送信データ
5	GND	—	信号グランド

適合プラグ : MP-132-1 (マル信無線電機製) (別売)

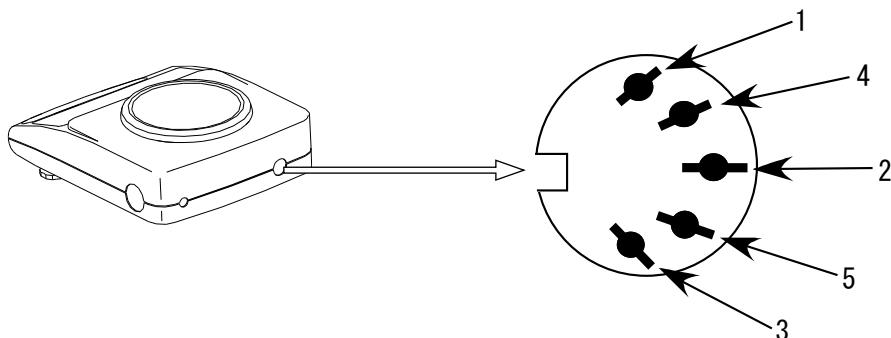

RS232C コネクタ (DIN5Pin メス) : リヤパネル面


※外部風袋引き入力と信号グランドを接点あるいはトランジスタスイッチで接続すると、外部より風袋引き（ゼロ調整）を行うことができます。この際、接続時間を最小でも400ミリ秒以上とって下さい。(オフ時電圧 最大 15V、オン時シンク電流 20mA 以下)

### 注意


コネクタの接続は、必ず A C アダプタを抜いてから行って下さい。

## 10. 2 はかりとパソコンとの接続

■■■ IBM-PC/AT 互換機との結線例 ■■■

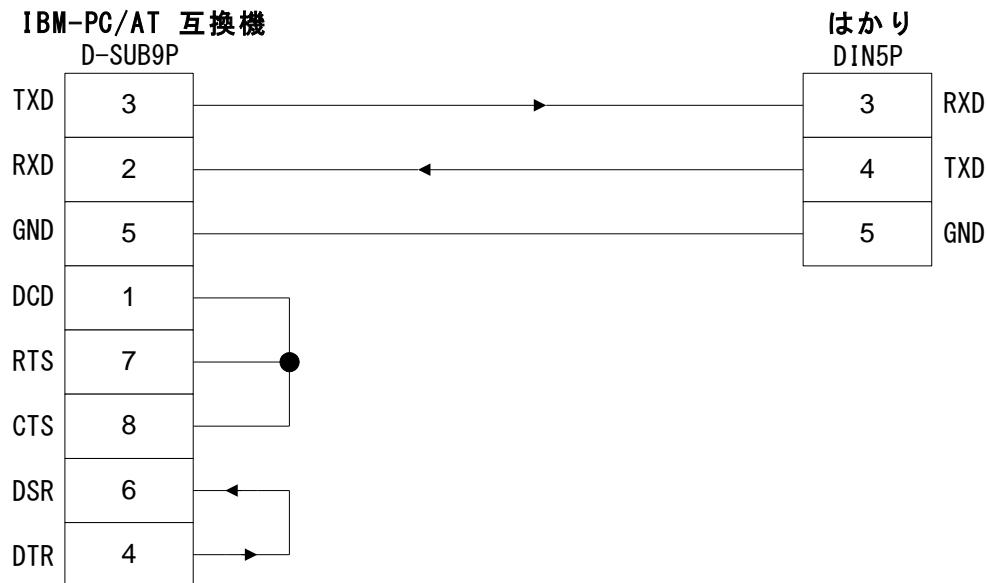


■■■ PC9801 との結線例 ■■■

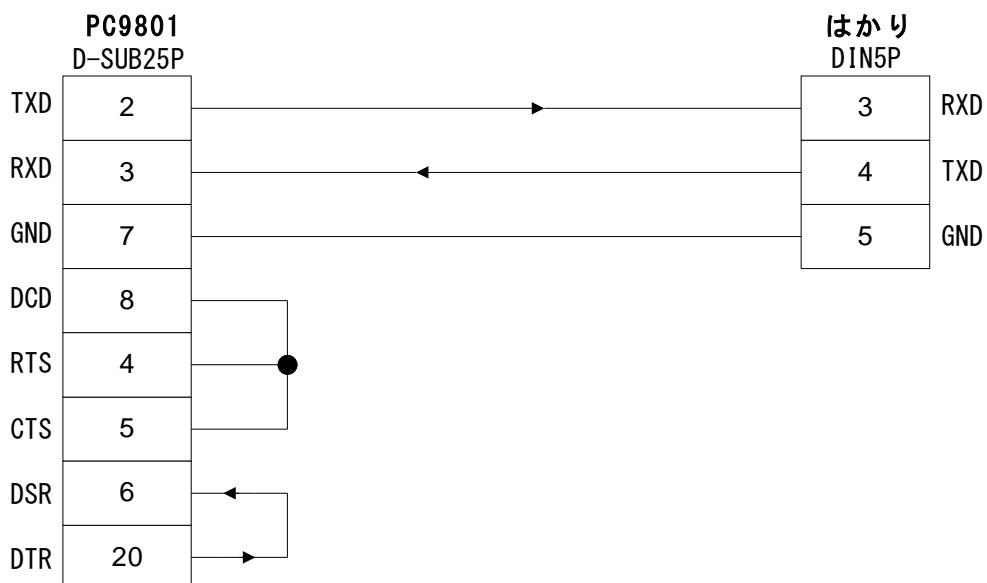

## 10.3 インターフェース仕様

- ① 伝送方式 直列伝送 調歩同期式
- ② 伝送速度 1200／2400／4800／9600bps
- ③ 伝送コード ASCII コード (8 ビット)
- ④ 信号レベル HIGH レベル (データ論理 0) +5～+15V  
LOW レベル (データ論理 1) -5～-15V
- ⑤ 1 文字ビット構成 スタートビット 1 ビット  
データビット 8 ビット  
パリティビット 0／1 ビット  
ストップビット 2 ビット
- ⑥ パリティビット なし／奇数／偶数

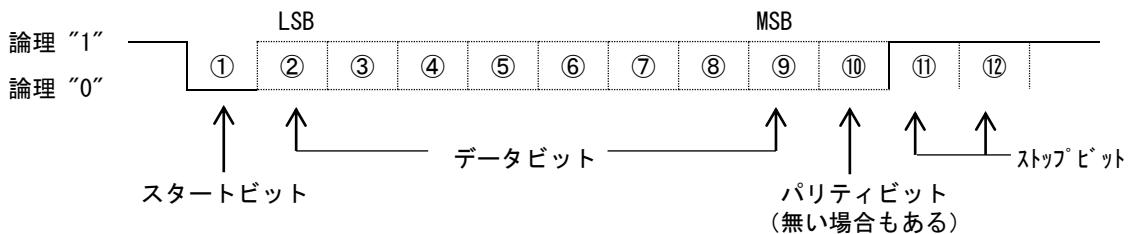

## 10.4 出力データ

はかり本体の機能（ファンクション）設定を切替えることで、次のフォーマットを選択することができます。（「4.2 ファンクションの内容」参照）

### 10.4.1 データフォーマット

#### ① 数値 6 桁フォーマット

ターミネータ (CR=0DH、LF=0AH) を含め、14 文字で構成されます。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	U1	U2	S1	S2	CR	LF

#### ② 数値 7 桁フォーマット

ターミネータ (CR=0DH、LF=0AH) を含め、15 文字で構成され、パリティビットの付加ができます。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	U1	U2	S1	S2	CR	LF

#### 10. 4. 2 極性 (P1 : 1 文字)

P1	コード	内容
+	2BH	データがゼロまたは正の時
-	2DH	データが負の時
(SP)	20H	データがゼロまたは正の時

#### 10. 4. 3 数値データ

数値 6 枠フォーマット : (D1～D7 : 7 文字)

数値 7 枠フォーマット : (D1～D8 : 8 文字)

D1～D7 (D8)	コード	内容
0～9	30H～39H	数値 0～9
•	2EH	小数点 (位置は浮動) * データが整数の場合は省略され、代りに最下位桁に 空白(SP)が出力される場合があります。
(SP)	20H	空白 : 数値先頭部分のゼロ (リーディング ゼロフ'レス)

#### 10. 4. 4 単位 (U1、U2 : 2 文字)

\*コードは全て、ASCII コード

U1	U2	コード	意味	はかりの表示
(SP)	G	20H	グラム	g
P	C	50H	ヶ (個数)	Pcs
(SP)	%	20H	パーセント	%
C	T	43H	カラット	c't
M	O	4DH	もんめ	mom

#### 10. 4. 5 リミット機能動作時の判別結果 (S1:1 文字)

S1	コード	内容
L	4CH	LO (少ない)
G	47H	OK (適量)
H	48H	HI (多い)
(SP)	20H	リミット値指定なし

#### 10. 4. 6 ステータス (S2:1 文字)

S2	コード	内容
S	53H	データ安定
U	55H	データ非安定
E	45H	データエラー (S2 以外のデータ無効) (『ロ - E rr』、『L - E rr』)
(SP)	20H	ステータス指定なし

## 10.5 入力コマンド

外部機器よりコマンドをはかりに送信することにより、はかりを外部からコントロールすることができます。制御コマンドには、次の2種類があります。

- ① 風袋引き（ゼロ調整） 指令
- ② 出力制御 設定

### 10.5.1 コマンド伝送方法

- ① 外部機器よりコマンドをはかりに送信します。通信（送・受信）は全二重方式ですので、はかりからのデータ送信タイミングに関係なくコマンドを送信することができます。
- ② 受信したコマンドをはかりが正常に実行したときは、はかりから正常終了応答、あるいは送信コマンドで要求されたデータを送信します。正常に実行できなかった場合、あるいは受信したコマンドが無効（エラー）の場合は、エラー終了応答を送信します。はかりが通常表示状態の時は、コマンド伝送後通常1秒以内に応答を送信します。また、はかり操作中（ファンクション設定中またはスパン調整中などの時）にコマンドを受信した場合は、その操作終了後に応答を送信します。
- ③ 外部機器よりコマンドを送信した場合は、はかりからの応答を受信するまで次のコマンドを送信しないで下さい。

### 10.5.2 コマンドフォーマット

#### ① コマンドフォーマット

ターミネータ（CR=0DH、LF=0AH）を含め、4文字（ASCII）で構成します。

1      2      3      4

C1	C2	CR	LF
----	----	----	----

#### ② 風袋引き（ゼロ調整）指令

C1	C2	コード		内容	数値	応答
T	(SP)	54H	20H	風袋引き (ゼロ調整) 指令	なし	A00:正常終了 E01:重量値にエラーがあり、 風袋引きができない

### ③ 出力制御設定

C1	C2	コード		内容
○	0	4FH	30H	出力停止
○	1	4FH	31H	常時連続出力
○	2	4FH	32H	安定時連続出力（非安定時出力停止）
○	3	4FH	33H	Memoryキーを押すと、1回出力（安定・非安定に無関係）
○	4	4FH	34H	安定時1回出力。物を取り表示がゼロ以下になった後、物を載せて安定すると次回出力
○	5	4FH	35H	安定時1回出力、非安定時出力停止。物を載せ替えなくとも再度安定時（ゼロを含む）1回出力
○	6	4FH	36H	安定時1回出力、非安定時連続出力。物を載せ替えなくとも1回出力後の安定時は出力が停止
○	7	4FH	37H	Memoryキーを押すと、安定時1回出力
○	8	4FH	38H	即時1回出力
○	9	4FH	39H	安定後1回出力

- ※ 「O0」～「O7」コマンドによる出力制御と、はかり本体のファンクション設定による出力制御とは、同じ動作です。
- ※ 「O8」、「O9」コマンドは、はかりへのデータ要求コマンドです。
- ※ 一度「O0」～「O9」コマンドを実行した後は次のコマンドが入力されるまでその状態を保持します。但し、電源を一度切って再度入れた場合、出力制御はファンクション設定値の動作が有効になります。

### 10.5.3 応答出力

#### ① 応答出力のフォーマット

ターミネータ（CR=ODH、LF=0AH）を含め、5文字で構成します。

1	2	3	4	5
A1	A2	A3	CR	LF

#### ② 応答出力の種類

A1	A2	A3	コード			内容
A	0	0	41H	30H	30H	正常終了
E	0	1	45H	30H	31H	コマンドエラー (異常コマンド受信、その他のエラー)

## 11 バッテリ駆動で使う

バッテリオプションを装着したばかりのみ、この機能を使用できます。

### 11.1 仕様

- ・ニッケル水素電池内蔵型
- ・充電時間→約 12 時間
- ・駆動時間→連続約 24 時間
- ・充放電回数→300 回以上

### 11.2 充電方法

- ・バッテリ駆動中は『』が点灯しています。バッテリの容量が低下すると、『 (要充電)』の点滅に変わります。点滅表示に変わりましたら、次の手順で充電して下さい。
  - ① ばかりに付属の専用 A C アダプタをつなぎます。
  - ② ばかりの電源をオフにします。
  - ③ この状態で約 12 時間経過すると十分に充電されます。

### 11.3 使用上の注意


1. 充電終了後は、A C アダプタを外してお使い下さい。バッテリ駆動のはかりは、使用中（電源オン）でも微量の充電をしています。充電完了後も充電を続けると過充電となり、バッテリの寿命を縮めてしまいますので避けて下さい。
2. ご購入後初めて使用される際は、電池の自然放電により駆動時間が短くなる場合があります。『 (要充電)』が点滅し始めてからも使用できますが、早めに充電をして下さい。
3. 電源を入れても表示が出ない場合や、すぐに消えてしまう場合は、バッテリの容量が低下しています。すぐに充電するか、A C アダプタでお使い下さい。
4. 『』の状態で充電をすると、バッテリの寿命を縮めてしまいますので避けてください。

#### ⚠ 注意 安全にお使いいただくために、必ずお守り下さい。

1. 電池の分解や改造をしたり、土逆配線やショートは電池の損傷や破損の原因となり、ばかり本体が故障、発火することがありますのでおやめ下さい。
2. 必ず専用のA C アダプタをお使い下さい。他のA C アダプタを使用すると、電池が発熱したり破裂することがありますのでおやめ下さい。
3. 電池を火中に投入すると破裂する場合がありますのでおやめ下さい。

## 12 風防の組み立て方

風防一式

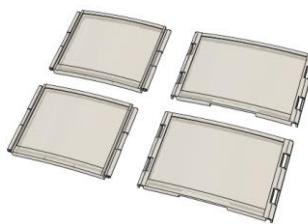


風防フタ


風防パネル（大小各 2 枚）

- ① 大パネルに小パネルをはめ込みます。


この時、図のように段付のある方の  
向きを合わせて下さい。

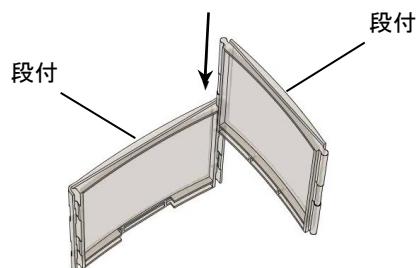


- ② 上記パネルを大パネルにはめ込みます。

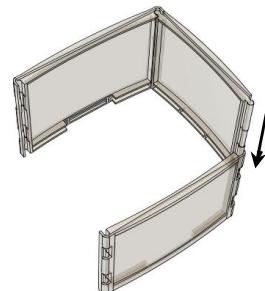

- ③ 残りの小パネルをはめ込みます。

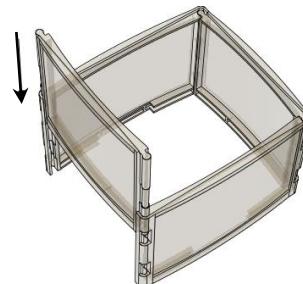

- ④ はかり本体に設置し、風防フタをすれば完成です。

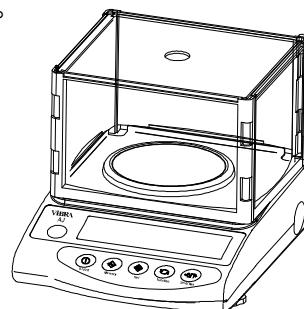

# 13 故障と思ったら

症状	原因	対応策
表示しない	・ A C アダプタが接続されていない。	→AC アダプタの接続確認 (「3 はかりの基本操作」参照)
表示が安定しない 『M』の点滅のまま進まない	・ 風、振動の影響を受けている。 ・ はかりの載せ台がふらついている。 ・ 計量皿や風袋または、計量物が何かに触れている。	→使用上の注意の内容を確認 (「1 使い始めるには」参照)
重量表示に誤差ができる	・ 風袋引きをしているまたはしていない。 ・ 皿受けの手回しネジが緩んでいる。 ・ 水平が正しく調整されていない。 ・ 長期間経過または使用地域を変更したため、表示値が変化した。	→風袋引きの見直し (「3. 3 風袋引き操作」参照) →手回しネジを締める (「3. 1 据え付け」参照) →水平状態の確認 (「3. 1 据え付け」参照) →スパン調整を行う (「9 はかりの校正」参照)
『ロ - Err』表示	・ 計量値がひょう量を超えた。 (計量範囲=容器+品物の重量) ・ 何らかの原因で機構部が損傷した。	→総重量の確認 →容器の見直し →ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡下さい。
『U - Err』表示	・ 計量皿やパンベースとはかりとのすき間に異物が入っている。 ・ 何らかの原因で機構部が損傷した。	→計量皿を取って本体の間を確認する
リミット機能が動作しない	・ リミット機能が選択されていない。 ・ リミット値の入力ミス。	→リミット機能の操作確認 (「8 リミット機能」参照)
『R g g』表示	・ 個数モード時、サンプルが軽すぎて誤差が出やすい状態のため。	→記憶更新法を行う (「6. 2 計数精度を上げる」参照)
『L - Err』表示	・ サンプル単体の重量(単重)が、はかりの計数可能単重よりも軽いため。	→各はかりの計数可能単重量をご確認下さい。
『b - Err』表示 『d - Err』表示	・ 静電気やノイズの影響を受けた。 ・ はかりの電気部が故障した。	→電源を入れ直してください。 それでも復帰しない場合は、ご購入いただいた販売店または弊社営業部までご連絡下さい。
『ロ - Err』表示 『I - Err』表示 『C - Err』表示	・ ひょう量より重い分銅を使用した。 ・ 基準分銅が軽すぎた。 ・ 校正の前後で1.0%以上の誤差が生じた。	→正しいスパン調整手順の確認(「9 はかりの校正」参照)
バッテリ装着時 表示が消える 『LCD』が点滅する 表示しない	・ オートパワーオフ機能が動作した。  ・ バッテリの容量が低下した。	→再度、電源をオンにする 必要ならオートパワーオフ機能を停止させる (「4. 2 ファンクションの内容」参照) →充電をする(「1.1 バッテリ駆動で使う」参照) →A C アダプタで使用する

# 14 仕様

## 14.1 基本仕様

機種	AJ II - 220	AJ II - 320	AJ II - 420	AJ II - 620	AJ II - 1200	AJ II - 2200	AJ II - 3200	AJ II - 4200	AJ II - 6200	AJ II - 12K					
ひょう量[g]	220	320	420	620	1200	2200	3200	4200	6200	12000					
最小表示[g]	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1					
個数モード 計数可能下限[g]	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1					
パーセントモード 計数可能下限[g]	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1	1	10					
カラット [ct]	ひょう量	1100	1600	2100	3100	6000	11000	16000	21000	31000					
	最小表示	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.5					
もんめ [mom]	ひょう量	58	85	110	160	320	580	850	1100	1600					
	最小表示	0.0005	0.0005	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.01	0.05					
重量測定方式	音叉振動式														
計量皿寸法 [mm]	$\phi 118$				170 × 140	180 × 160									
出力	RS232C 準拠														
風防	有り				無し										

## 14.2 共通仕様

- ① 風袋引き範囲 ..... 全ひょう量
- ② 表示器 ..... 液晶表示（バックライト付き）  
7セグメント（先頭は2セグメント）最大7桁、セグメント高さ16.5mm
- ③ 校正（スパン調整） ..... 外部分銅によるスパン調整
- ④ 測定機能 ..... 重量モード、個数モード、パーセントモード
- ⑤ 過負荷表示 ..... ひょう量+9目盛り超過時に『O - Err』表示
- ⑥ 対応プリンタ ..... CSP-160 II
- ⑦ 使用温湿度範囲 ..... 5~35°C、80%Rh以下
- ⑧ ACアダプタ ..... 専用ACアダプタ：DC9V 200mA/AC100V  
又は DC12V 1A/AC100V~AC230V



この取扱説明書には、保証書が別に添付してあります。お手数ですが、**必要事項をご記入の上、弊社宛にFAXをお願い致します。**

保証書がFAXされない場合、その製品の保証をしかねることがありますので、必ずFAXしていただけますようお願い致します。

保証書は保証規定をよくお読みいただき、内容を確認されてからお手元に保管してください。

万全の検査により品質を保証しておりますが、万一、保証期間内に不都合が発生した場合は、保証規定に基づき無償で修理致します。故障と思われた場合やご不明な点がございましたら、ご購入店または、新光電子株式会社の営業部門、またはサービス部門へご連絡ください。

未来をはかる——  
**新光電子株式会社**

本社・東京:〒173-0004 東京都板橋区板橋1-52-1  
TEL 03-5944-1642 FAX 03-6905-5526

関 西:〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2  
TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

名古屋:〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6  
TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158

開発・製造:つくば事業所

【修理品受付窓口】

東京サービス係 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71  
TEL 0296-43-8357

関西サービス係 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2  
TEL 078-921-2556

ご購入店